

Projektowanie-Kosztorysowanie Ryszard Politycki

ul. Półwiejska 9, 64-920 Piła

NIP: 764-020-25-32

mob: 604975174

e-mail: politycki@wp.pl

Nazwa elementu projektu budowlanego	PROJEKT PRAC KONSERWATORSKO- RESTAURATORSKICH
Nazwa zamierzenia budowlanego	REMONT KAPLICY P.W. MATKI BOSKIEJ ŁASKAWEJ W RZADKOWIE
Adres obiektu budowlanego.	RZADKOWO, GM. KACZORY
Jednostka ewidencyjna	301903_5
Obręb ewidencyjny	0010
Numer działki/działek	458
Inwestor	PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA P.W. MATKI BOSKIEJ ANIELSKIEJ RZADKOWO 12 64-810 KACZORY

Data opracowania	Pełniona funkcja projektowa	Imię i nazwisko, specjalność, numer uprawnień, podpis
12.05.2024	PROJEKTANT	Projektowanie i Nadzór Budowlany tech. bud. Ryszard Politycki upr. bud. Nr GP-7342/1674/92 64-920 Piła, ul. Półwiejska 9 tel./fax (066) 2140050 PODPIS Ryszard Politycki Nr uprawnień : GP-7342/1674/92 Specjalność: architektonicznej

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

strona

PROJEKT PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH

-Strona tytułowa projektu	1
-Spis zawartości opracowania	2
-Oświadczenie projektanta	3
 Opis do projektu prac konserwatorsko-restauratorskich	4-9
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA	
2.0. OPIS OGÓLNY	
3.0. ZAKRES OPRACOWANIA	
4.0. OPIS FORMALNY	
5.0. TECHNIKA WYKONANIA	
6.0. OPIS STANU ZACHOWANIA	
7.0 ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE	
8.0 PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH	
9.0.KWALIFIKACJA WYMAGAŃ POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO	
 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA	10-13
 Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu	14
 Kopia mapy ewidencyjnej	15
 -Decyzja w sprawie przygotowania zawodowego i zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów projektanta	16-18

Projektowanie-Kosztorysowanie Ryszard Politycki
ul. Półwiejska 9, 64-920 Piła
NIP: 764-020-25-32
mob: 604975174
e-mail: politycki@wp.pl

OŚWIADCZENIE

OBIEKT: REMONT KAPLICY P.W. MATKI BOSKIEJ ŁASKAWEJ

ADRES: Rzadkowo, gm Kaczory
działka: 458
obręb ewidencyjny: 0010 Rzadkowo
jednostka ewidencyjna 301903_5 Kaczory obszar wiejski

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. MATKI BOSKIEJ ANIELSKIEJ
RZADKOWO 12, 64-810 Kaczory

ZAKRES: ROBOTY BUDOWLANE

PROJEKTANT:

Ryszard Politycki
Nr uprawnień : GP-7342/1674/92
Specjalność: architektonicznej

.....
PODPIS

Ja wyżej podpisany, zgodnie z art. 34 ustęp 3d punkt 3 ustawy z dnia - Prawo Budowlane ze późniejszymi zmianami, oświadczam, że projekt rozbiórki jest kompletny i został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

maj 2024 r.

OPIS TECHNICZNY

**do projektu remontu kaplicy p.w. Matki Boskiej Łaskawej w Rzadkowie, gm. Kaczory
na obszarze działki nr: 458
w obrębie ewidencyjnym 0010 Rzadkowo
w jednostce ewidencyjnej 301903_5 Kaczory obszar wiejski**

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania:

[1] Wizja lokalna

[2] Kopia mapy zasadniczej w wersji papierowej sygnatura WGK.6642.1.357.2024

[3] Pismo z dnia 22.03.2023r. znak: Pi-WN.5183.493.2.2023 Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile

*Celem projektu jest opracowanie bezpiecznego sposobu opisu prac remontowych obiektu
znajdującego się w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków w sposób zapewniający
zachowanie zasad wytycznych konserwatora.*

2.0. OPIS OGÓLNY

Nazwa obiektu: remont kaplicy p.w. Matki Boskiej Łaskawej w Rzadkowie

Czas powstania: kaplica zbudowane ok. 1908r. jest historycznym elementem zespołu
kościelnego ujętym w gminnej ewidencji zabytków

Właściciel: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Anielskiej
Rzadkowo 12, 64-810 Kaczory

3.0. ZAKRES OPRACOWANIA

*Opracowanie zawiera wytyczne do przeprowadzenia prac konserwatorskich i
restauratorskich kaplicy. Projekt obejmuje opis istniejącego stanu zachowania obiektu oraz
propozycję działań zabezpieczających i poprawiających parametry techniczne obiektu.*

4.0 OPIS FORMALNY

*Obszar wokół kościoła parafialnego w Rzadkowie jest na planie wieloboku. Cały teren
jest ogrodzony. Główne wejście na teren kościoła znajduje się po stronie zachodniej, przy ul.*

Parkowej. Na terenie parafii znajduje się kościół oraz kaplica p.w. Matki Boskiej Łaskawej, która znajduje się w wojewódzkiej i w gminnej ewidencji zabytków.

KAPLICA

Kaplicę wzniesiono jako dwunawową nawę główną oraz nawy boczne, na planie prostokąta. Wymurowano ją z cegły na kamiennych fundamentach. Mury wzniesiono w wątku nowożytnym, dwuwarstwowym: warstwa główek i warstwa wozówek, układane na przemian. Narożniki budynku, miejsce wokół głównego wejścia mają zastosowane bonie. Budynek nakryty jest dachem płaskim oraz nad przedsionkiem dachem trzyspadowym. Na linii szczytu dachu umieszczono czworoboczne, krótkie ceglane sterczynki. Na narożach dachu umieszczono ceglane słupki na każdym jest stalowy krzyż.

Od strony zachodniej, w elewacji frontowej znajduje się główne wejście do kaplicy, zamknięte pełnymi drzwiami i wyartykułowane opaską z łuku pełnego. Otwór wejściowy z drzwiami dwuskrzydłowymi, na czterech ozdobnych zawiasach.

Na płaszczyznach ścian elewacji osadzono małe, półkoliste okna, wokół których w ciemniejszym kolorze niż kolor na elewacjach wykonano półkoliste opaski.

5.0 TECHNIKA WYKONANIA

KAPLICA - TECHNIKA ORYGINAŁU

Kaplicę wzniesiono z cegły ceramicznej pełnej, maszynowej barwy czerwonej i ciemnoczerwonej. Zaprawa użyta do spoinowania materiałów jest wapienna z dodatkiem cementu.

Bonie wykonano z zaprawy cementowej.

Otwory okienne wypełniają ozdobne witraże.

KAPLICA - TECHNIKA WARSTW I ELEMENTÓW WTÓRNYCH

Zewnętrzny mur ceglany otynkowano zaprawą cementową. Powierzchnię ścian przemaalowano jasną farbą w kolorze jasnego beżu. Bonie oraz opaski wokół okien i drzwi są w kolorze ciemnego beżu.

6.0 OPIS STANU ZACHOWANIA

Stan zachowania lica ścian zewnętrznych kaplicy wynika ze stopniowego niszczenia elementów pod wpływem intensywnego działania czynników niszczących: głównie wody w postaci opadów atmosferycznych (deszczu, śniegu), kondensacji oraz wody podciąganej

kapilarnie z gruntu, zmian temperatury i działania różnych innych czynników niszczących - mikroorganizmów, soli rozpuszczalnych w wodzie itp.

Do zniszczeń przyczyniają się również niewłaściwie zastosowane wtórne materiały budowlane.

Większość powierzchni ścian zewnętrznych uległy silnej dezintegracji i wymagają szybkiej ingerencji konserwatorskiej. Są też partie o dobrym stanie zachowania, a uszkodzenia są wyłącznie natury mechanicznej.

Przede wszystkim na większości powierzchni tynk na elewacji jest odparzony a farba jest poprzecierana i lokalnie się złuszcza.

Na części elewacji lico ścian jest porośnięte przez mikroorganizmy - glony, grzyby i porosty.

Zły stan tynków zewnętrznych kaplicy wynika przede wszystkim z niedostatecznego ich zabezpieczenia przed działaniem wody.

Bardzo istotne znaczenie w przypadku niszczenia kaplicy to brak sprawnego rynnowania oraz zniszczona warstwa pokrycia dachowego.

7.0. ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE

Głównym celem prac jest powstrzymanie procesów niszczących, usunięcie ich skutków oraz zabezpieczenie obiektu przed dalszą degradacją.

Ze względu na wartość historyczną kaplicy należy zachować w maksymalnej ilości oryginalną substancję budowlaną i wykonać konieczne prace remontowe i zabezpieczające.

Rozległe zniszczenia wymagają odpowiedniego, konserwatorskiego podejścia, aby przy złym i bardzo złym stanie zachowania w jakim znajduje się kaplica maksymalnie zachować je i przywrócić oryginalne walory estetyczne i użytkowe oraz właściwie zabezpieczyć na przyszłość. W tym celu należy usunąć wszystkie wtórne materiały, które zmieniają wygląd historyczny i wpływają destrukcyjnie na stan zachowania substancji zabytkowej.

Prace konserwatorskie i restauratorskie powinny być wykonywane przez osoby z wymaganymi uprawnieniami.

Zaproponowane w opisie materiały do prac konserwatorskich i restauratorskich są tylko wstępną propozycją. Wykonawca powinien dysponować na tyle dużą wiedzą i doświadczeniem, aby w trakcie prac uwzględnić lokalny stan zachowania i właściwie dopasować technologię.

REMONT ZEWNĘTRZNY:

- z uwagi na wtórny cementowy, nakrapiany tynk na elewacjach kaplicy (odparzony zwłaszcza w partii cokołowej) należy go skuć do warstwy pierwotnego wapiennego tynku. Następnie uzupełnić i wyrównać tynk wapienny, a dla ujednolicenia elewacji pomalować w kolorze maksymalnie zbliżonym do tego tynku,
- konieczna jest naprawa istniejącego pokrycia dachowego z możliwością wykonania pokrycia papą termozgrzewalną oraz montaż rynien i rur spustowych,
- kruchta kaplicy jest elementem wtórnym, dlatego istnieje możliwość zmiany otworów okiennych i drzwiowych a także przebudowy jej dachu z dostosowaniem do architektury kaplicy. Obecnie okna witrażowe i drzwi nie posiadają cech zabytkowych. Stolarka drzwiowa jest zniszczona zatem można je wymienić na nową, drewnianą w formie dostosowanej do architektury obiektu,
- wskazane jest odtworzenie narożnych iglic kaplicy na podstawie archiwalnej fotografii.

REMONT WEWNĘTRZNY:

- przed rozpoczęciem remontu wnętrza konieczne jest przeprowadzenie badań konserwatorskich określających pierwotną kolorystykę ścian,
- po wykonaniu tych badań możliwe jest skucie luźnych, tynków i ich uzupełnienie materiałami analogicznymi do historycznych,
- następnie należy opracować projekt kolorystyki wnętrza w oparciu o przeprowadzone badania z uwzględnieniem farb "oddychających",
- podłoga w kaplicy wykonana jest obecnie z desek i prawdopodobnie nie jest to historyczne wykończenie. Ostateczna decyzja w sprawie zastosowania materiałów na podłogę podjęta zostanie po zdemontowaniu desek i określeniu pierwotnego jej wykończenia. Schody w absydzie pokryte są współczesnymi płytkami ceramicznymi, więc należy je także zdemontować,
- możliwe jest wykonanie nowej instalacji elektrycznej.

8.0. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH

1. Ocena statystyki i stanu technicznego kaplicy w szczególności pokrycia dachu.
2. Dezynfekcja powierzchni murów środkiem biobójczym (roztwór Biotin R) lub inny preparat grzybo i glonobójczy dostępny w handlu pod warunkiem, że nie

zawiera wybielaczy na bazie chloru i soli szkodliwych np. Algał prod. Altax.

- 3. Przywrócenie sprawności systemu odprowadzenia wody z dachu w celu zabezpieczenia murów przed działaniem wody pochodzącej z opadów atmosferycznych.*
- 4. Ściągnięcie warstwy dachu oraz wykonanie nowej warstwy pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej.*
- 5. Ostrożne usunięcie wtórnych, cementowych zapraw bez naruszania oryginalnych materiałów,*
- 6. Ostrożne usunięcie wtórnych materiałów (zapraw) ze spoin i innych uzupełnień z lica muru.*
- 7. Oczyszczenie powierzchni murów wodą pod ciśnieniem.*
- 8. Doczyszczanie powierzchni muru ceglanego z pozostałości mikroorganizmów i powłok farby za pomocą mikropiaskarki i dobranego do trwałości muru ścierniwa. Należy wykonać próbny i tak dobrać parametry czyszczenia aby ścierniwem nie naruszać kolejnych warstw powierzchni muru.*
- 9. Doczyszczanie powierzchni muru ceglanego z pozostałości farby z zastosowaniem środków do usuwania powłok malarskich. Do usuwania należy dobrać środek nie zawierający wodorotlenków sodu lub potasu (NaOH lub KOH).*
- 10. Wypełnienie spękań, rozwarstwień w strukturze muru z zastosowaniem zaprawy trasowej do iniekcji (np. prod. Tubag/QuickMix).*
- 11. Uzupełnienie głębszych ubytków i wykruszeń na powierzchni cegieł zaprawą mineralną na bazie białego cementu 52,5 i wapna, z dodatkiem wypełniaczy mineralnych, barwioną w masie o właściwościach zbliżonych do materiału oryginalnego lub z gotowych zapraw do uzupełniania ubytków w cegłach.*
- 12. Do uzupełniania zapraw w spoinach w obrębie wcześniej zawilgoconych partii należy zastosować zaprawę renowacyjną ze względu na jej zdolność do kumulowania soli w strukturze. Może to być zaprawa KEIM Porosan Trass-Sanierputz-NP lub o porównywalnych parametrach. Zaprawę tą można zastosować na całej elewacji po podbarwieniu w masie pod kolor zaprawy występującej pierwotnie.*
- 13. Wymiana stolarki drzwiowej na nową drewnianą w formie dostosowanej do architektury obiektu.*
- 14. Hydrofobizacja powierzchni muru pod warunkiem wcześniejszego zabezpieczenia przed zalewaniem (remont dachu) i wyschnięcia.*
- 15. Nałożenie tynku wapiennego.*

16. Pomalowanie w kolorze maksymalnie zbliżonym do koloru istniejącego.
17. Oczyszczenie powierzchni szklenia z nawarstwień i zabrudzeń powierzchniowych za pomocą ściereczek do mycia i polerowania szkła z mikrowłókien.
18. Sprawdzenie w oknach i witrażach stanu łączeń i ołowiu, okitowanie przestrzeni między szkłem a profilem. Zakonserwowanie żelaznej ościeżnicy i kratownicy zgodnie z programem prac konserwatorskich elementów metalowych.

9.0. KWALIFIKACJA WYMAGAŃ POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Kaplica jest ujęta w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. W związku z powyższym inwestor realizując remont kaplicy winien wystąpić z wnioskiem do Starosty Pilskiego o zgłoszenie budowy lub wykonanie innych robót budowlanych druk PB-2.

OPRACOWANIE:


Ryszard Politycki


Nr uprawnień : GP-7342/1674/92


Specjalność: architektonicznej


Projektowanie i Nadzór Budowlany
tech. bud. Ryszard Politycki
upr. bud. Nr GP-7342/1674/92
64-920 PILA, ul. Półwiejska 9
tel./fax (051) 2140000
PODPIS

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA KAPLICY

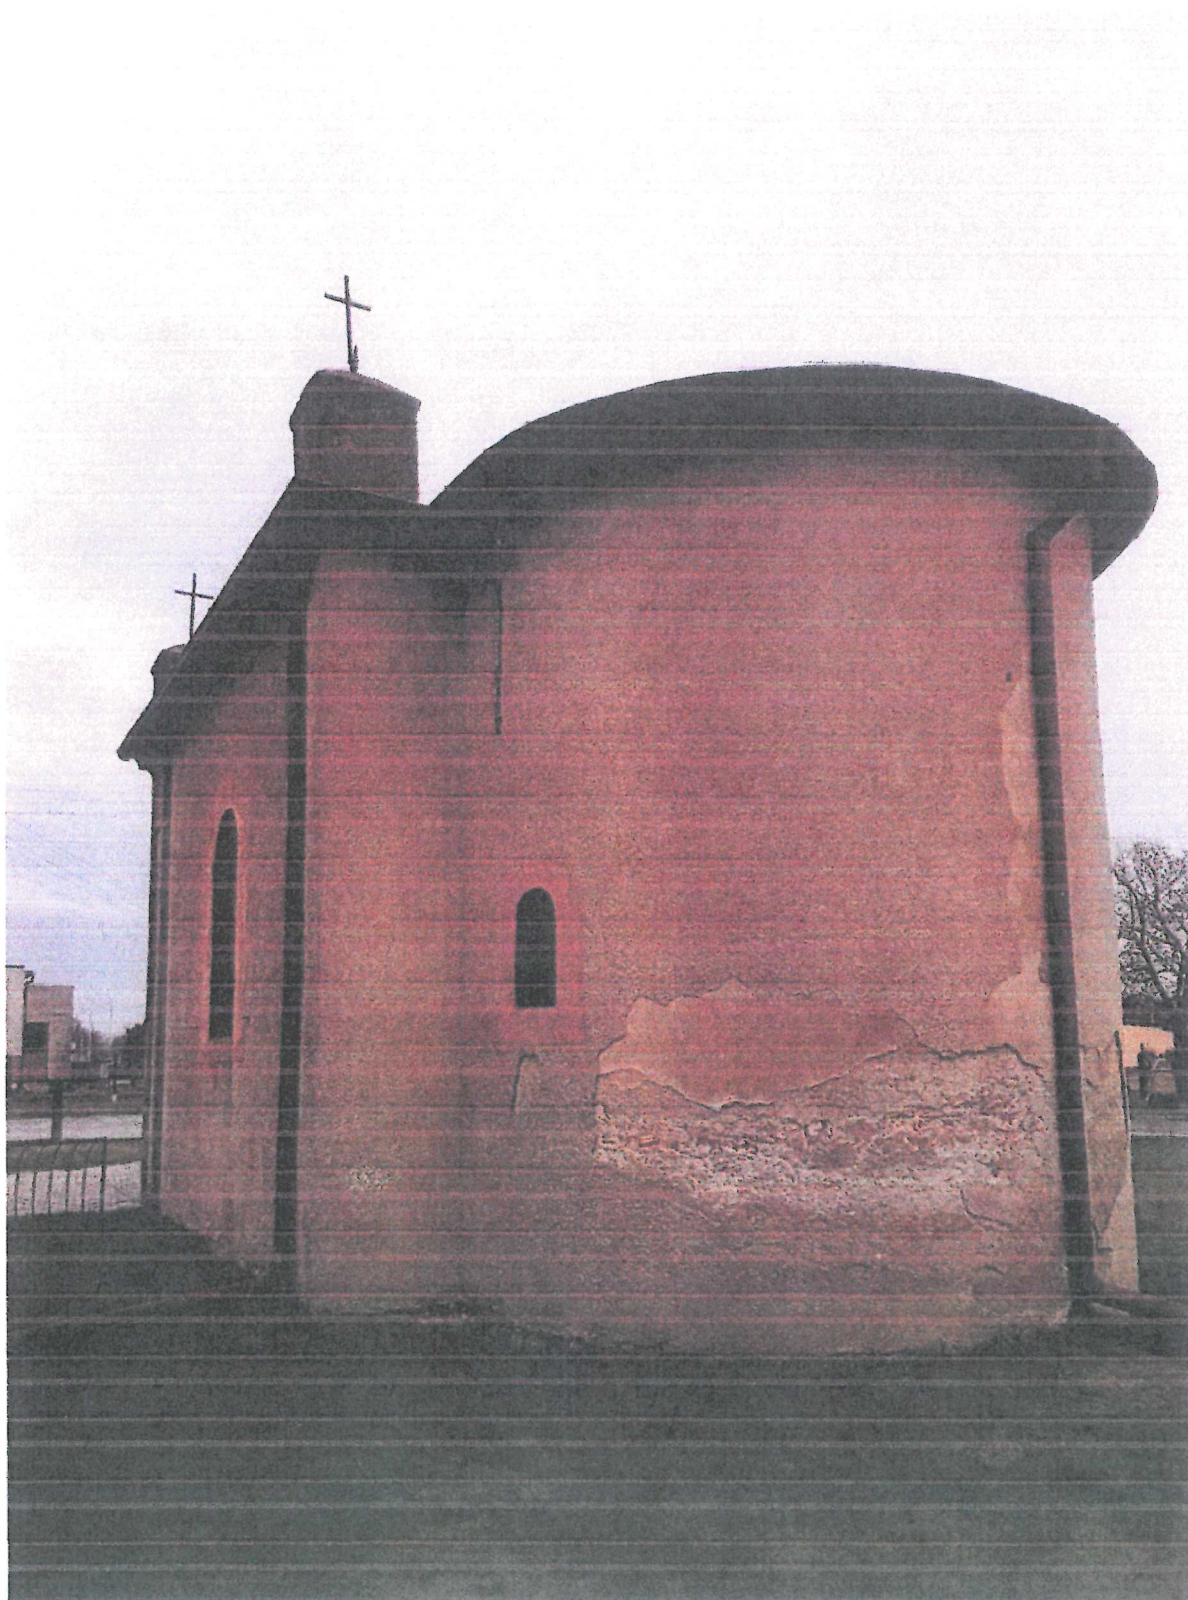

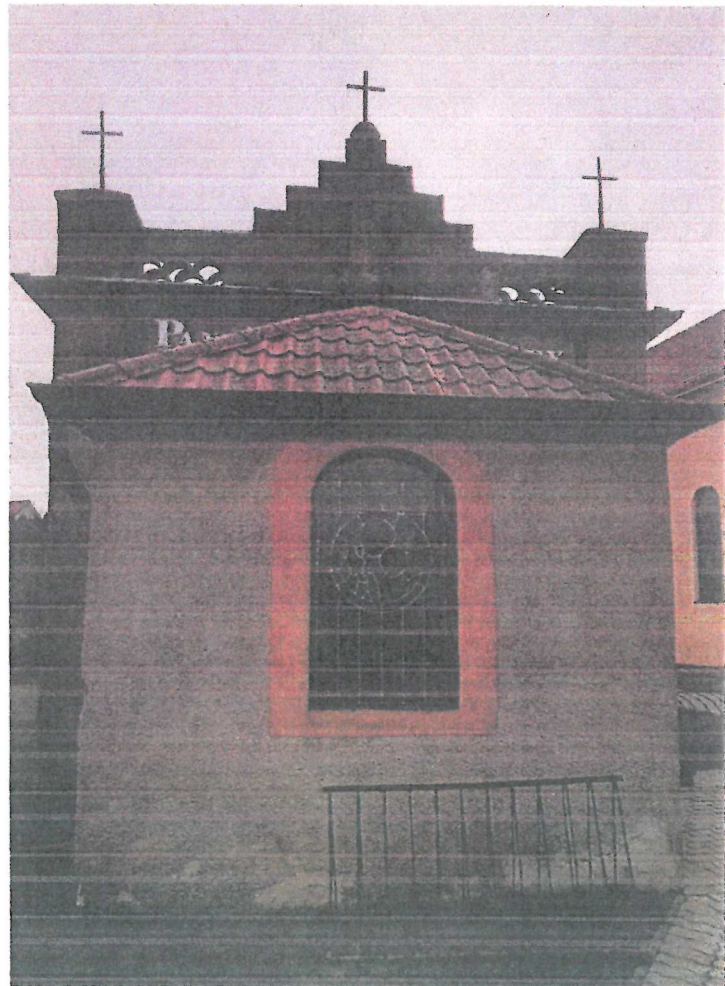

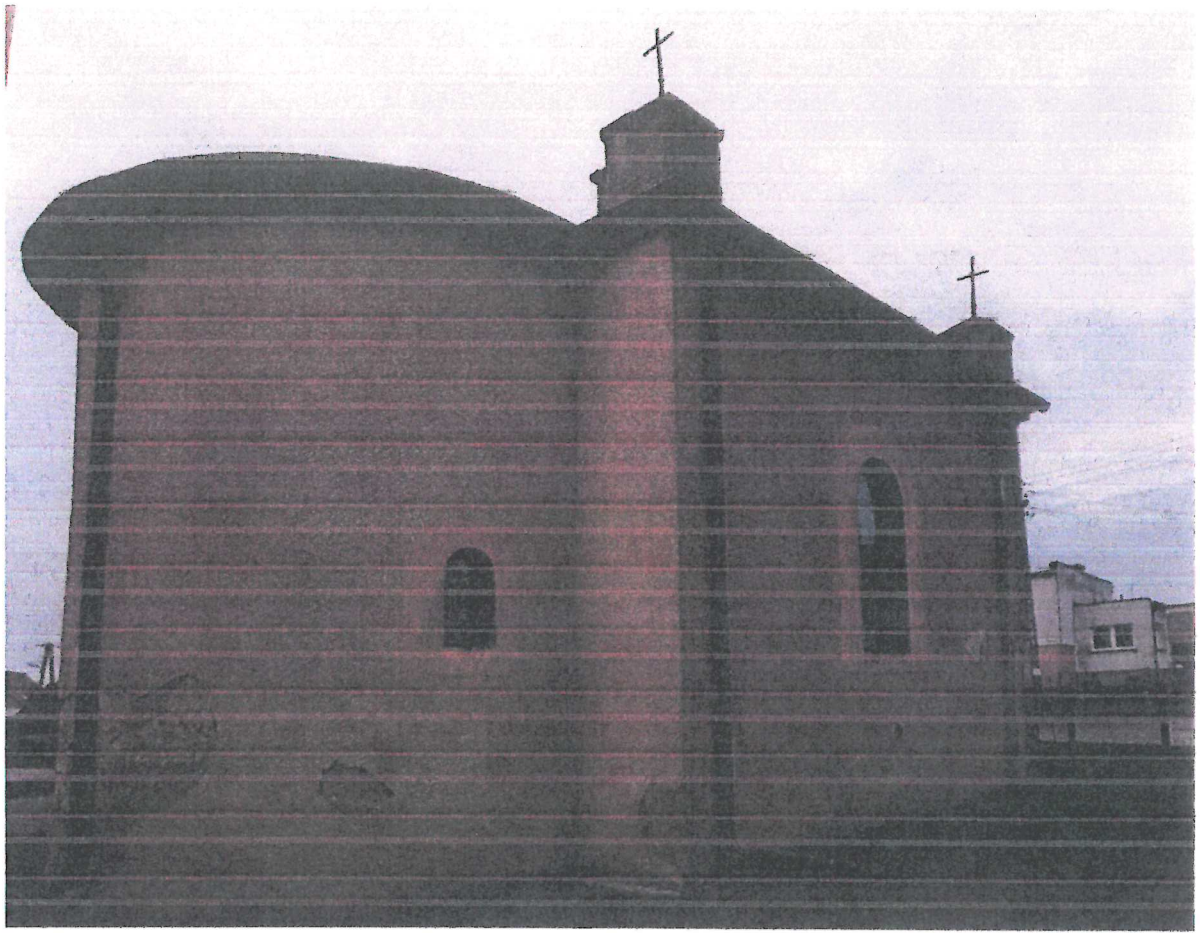

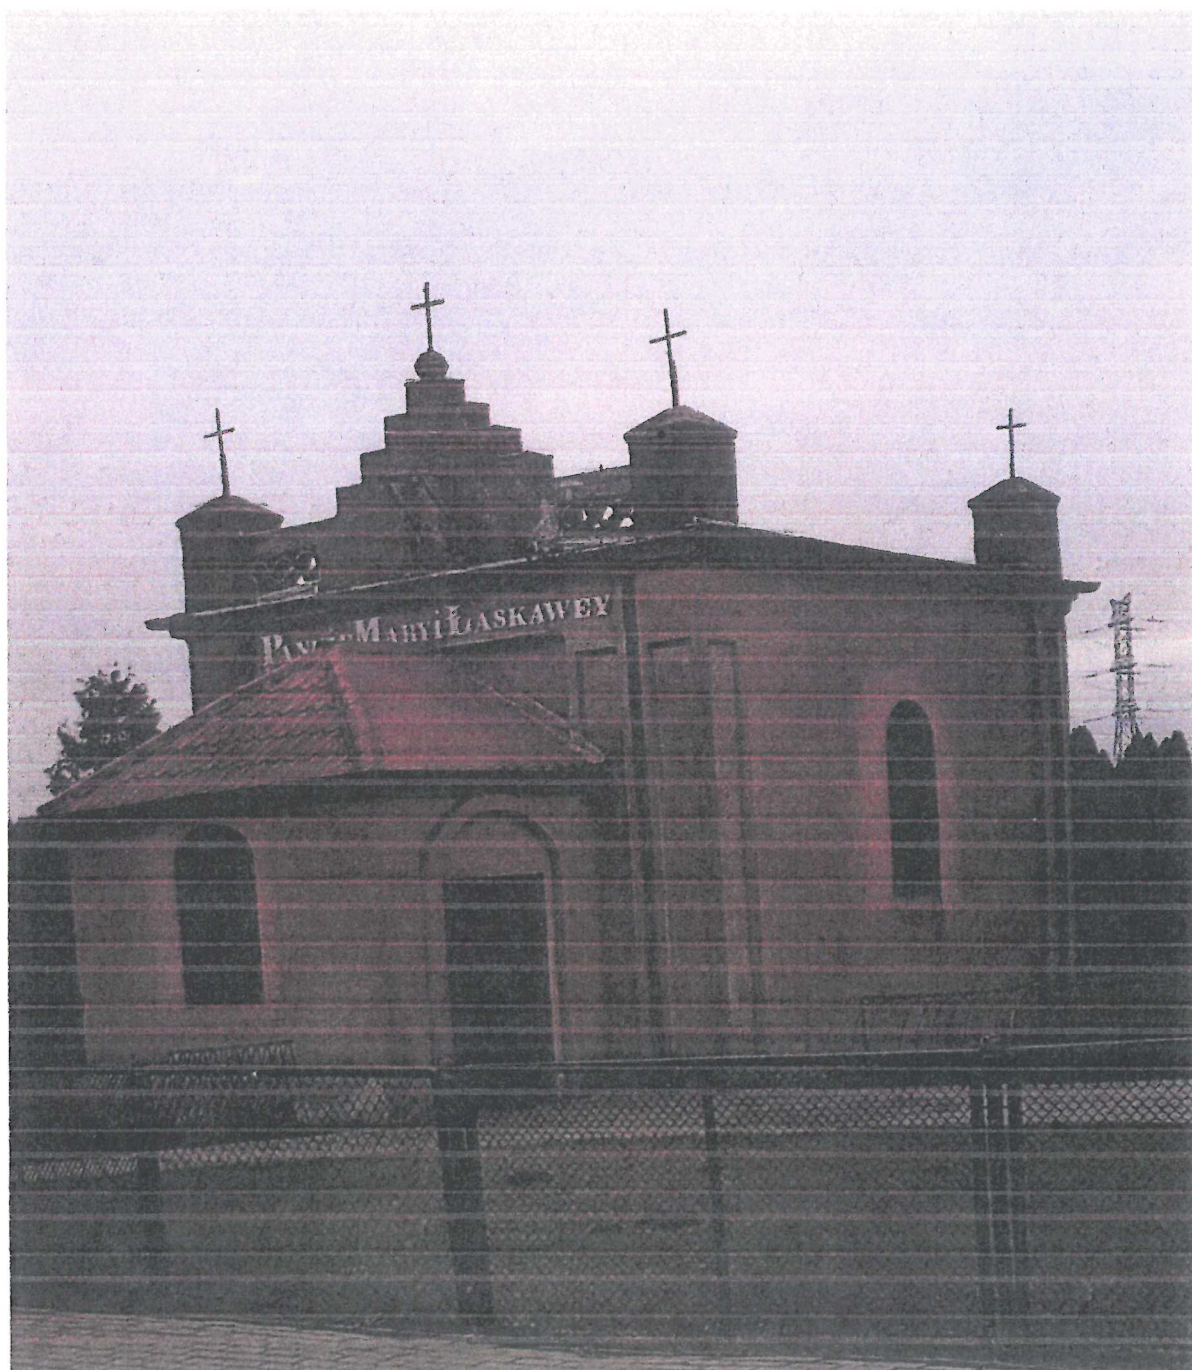

Dm 13 37.02.2023 r

Pila, 22.03.2023 r.

~~Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Boskiej Anielskiej
Rzadkowo
64-810 Kaczory~~

Kierownik Delegatury w Pile Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu w odpowiedzi na pismo z dnia 01.03.2023 r. (data wpływu: 06.03.2023 r.) zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. u z 2022 r., poz. 840) przedstawia zalecenia konserwatorskie dotyczące wykonania prac remontowych przy kaplicy p.w. Matki Boskiej Łaskawej w Rzadkowie, gm. Kaczory znajdującej się w wojewódzkiej i w gminnej ewidencji zabytków:

1. Remont zewnętrzny

- Z uwagi na wtórny cementowy, nakrapiany tynk na elewacjach kaplicy (odparzony zwłaszcza w partii cokołowej) należy go skuć do warstwy pierwotnego wapiennego tynku. Następnie uzupełnić i wyrównać tynk wapienny, a dla ujednolicenia elewacji pomalować w kolorze maksymalnie zbliżonym do tego tynku.
- Konieczna jest naprawa istniejącego pokrycia dachowego z możliwością wykonania pokrycia papą termozgrzewalną oraz montaż rynien i rur spustowych.
- Kruchta kaplicy jest elementem wtórnym, dlatego istnieje możliwość zamiany otworów okiennych i drzwiowych a także przebudowy jej dachu z dostosowaniem do architektury kaplicy. Obecne okna witrażowe i drzwi nie posiadają cech zabytkowych. Stolarka drzwiowa jest zniszczona zatem można ją wymienić na nową, drewnianą w formie dostosowanej do architektury obiektu.
- Wskazane jest odtworzenie narożnych iglic kaplicy na podstawie archiwalnej fotografii.

2. Remont wnętrza:

- Przed rozpoczęciem remontu wnętrza konieczne jest przeprowadzenie badań konserwatorskich określających pierwotną kolorystykę ścian.
- Po wykonaniu tych badań możliwe jest skucie luźnych, tynków i ich uzupełnienie materiałami analogicznymi do historycznych.
- Następnie należy opracować projekt kolorystyki wnętrza w oparciu o przeprowadzone badania z uwzględnieniem farb „oddychających”
- Podłoga w kaplicy wykonana jest obecnie z desek i prawdopodobnie nie jest to historyczne wykończenie. Ostateczna decyzja w sprawie zastosowania materiałów na podłogę podjęta zostanie po zdemontowaniu desek i określeniu pierwotnego jej wykończenia. Schody w absydzie pokryte są współczesnymi płytkami ceramicznymi, więc należy je także zdemontować.
- Możliwe jest wykonanie nowej instalacji elektrycznej.

Na w/w prace należy opracować projekt i przedłożyć go do uzgodnienia wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.

a/a iż

2023-03-23
mgr inż. Jacek Żerebilo

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Poznaniu
Kierownik Delegatury w Pile
mgr inż. Jacek Żerebilo

Kopia mapy ewidencyjnej

Poświadcza się zgodność niniejszej kopii
z treścią materiału państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego

Skala 1:1000
Województwo: wielkopolskie
Powiat: pilski
Jedn. ewid.: Kaczory - obszar wiejski
Obręb: 0010 RZADKOWO

STAROSTA PILSKI

MAPA EWIDENCYJNA

(Nazwa materiału zasobu)

P.3019.2014.20

(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu)

25-01-2024

(Data wykonania kopii)

Oznaczenie sprawy:
WGK.6642.1.357.2024

Marek Kurek
Inspektor w Powiatowym Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)



WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W POZNANIU – DELEGATURA W PILE
64 – 920 Piła, ul. Śniadeckich 46

Piła, dnia 03.06.2024 r.

Pi-WN.5183.493.5.2023/2024

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Boskiej Anielskiej w Rzadkowie
Rzadkowo 43
64-810 Kaczory

Dotyczy: pisma z dn. 17 maja 2024 r. (wpłynęło: 17 maja 2024 r.) w sprawie zaopiniowania projektu prac konserwatorsko - restauratorskich i robót budowlanych przy kaplicy pw. Matki Boskiej Łaskawej przy kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Anielskiej w Rzadkowie.

Kierownik Delegatury w Pile Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu w odpowiedzi na pismo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Anielskiej w Rzadkowie, w sprawie zaopiniowania projektu prac konserwatorsko - restauratorskich i robót budowlanych przy kaplicy pw. Matki Boskiej Łaskawej przy kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Anielskiej w Rzadkowie, informuje, że przedmiotowy budynek, został ujęty w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 840), na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku, wojewódzki konserwator zabytków przedstawia w formie pisemnej zalecenia konserwatorskie, określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku.

Dnia 22 marca 2023 r. WUOZ w Poznaniu, Delegatura w Pile w odpowiedzi na wniosek pismo, z dnia 1 marca 2023 r., wydał pismo znak: Pi-WN.5183.493.2.2023, w którym zawarto wytyczne i zalecenia konserwatorskie do przedmiotowego budynku.

Zgodnie z załączonym projektem opiniowany zakres inwestycji obejmuje:

1) prace i roboty zewnętrzne:

- skucie wtórnych osłabionych tynków zewnętrznych, i uzupełnienie i wykonanie nowych wypraw tynkarskich materiałem właściwym historycznie;
- naprawa pokrycia dachowego oraz montaż orygnowania i rur spustowych;
- wymiana stolarki drzwiowej na drewnianą, w formie dostosowanej do architektury obiektu;
- odtworzenie narożnych sterczyn kaplicy;

2) prace i roboty wewnętrzne:

- skucie luźnych tynków i uzupełnienie materiałem wg wniosków zawartych w przeprowadzonych badaniach konserwatorskich;
- demontaż wtórnych płytek na schodach, a także wymiana podłogi, i pokrycie w formie dostosowanej do architektury obiektu na podstawie przeprowadzonych badań;
- przemaalowanie ścian na podstawie odrębnego projektu kolorystyki wnętrza, na podstawie powyższych badań.

W związku z tym, że załączony projekt zawiera przedstawione we wcześniejszej opinii wytyczne i zalecenia, **Kierownik Delegatury w Pile WUOZ w Poznaniu, przedmiotowy zakres**

robót opiniuje pozytywnie, przy spełnieniu dodatkowych poniższych zaleceń/wytycznych konserwatorskich:

- projekt wymieniającej stolarki drzwiowej oraz projekt kolorystyki należy uzgodnić z WKZ;
- rodzaj materiału wykończeniowego na stopnie schodowe we wnętrzu i na posadzkę, należy uzgodnić z WKZ;
- orynnowanie i rury spustowe należy wykonać jako tytanowo – cynkowe lub stalowe ocynkowane;
- prace prowadzić z maksymalnym poszanowaniem substancji zabytkowej;

Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z przepisem art. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 840) ochrona zabytków polega w szczególności na zapewnieniu warunków prawnych i organizacyjnych umożliwiających trwale zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie, zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków, a także udaremnienie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków.

Informuje także, iż przedmiotowa opinia nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia zgodnie z przepisami określonymi zapisami Prawa Budowlanego.


Robert Gudelawiczus, inspektor ochrony zabytków ds. zabytków nieruchomych

Załączniki:

1. 1 egz. prac konserwatorsko - restauratorskich i robót budowlanych

Otrzymuje:

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Anielskiej w Rzadkowie
Rzadkowo 43, 64-810 Kaczory

Do wiadomości:

1. a/a RG.

Sprawę prowadzi: Robert Gudelawiczus, inspektor ochrony zabytków ds. zabytków nieruchomych
tel. 67 352 07 15, 67 352 07 16 wew. 21, e-mail: rgudelawiczus@poznan.wuoz.gov.pl